



162412050352

丁

监测报告

报告编号:

HB602200010109

项目名称:

贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）2021 年
第二季度废气监测

委托单位:

贵州轮胎股份有限公司

监测类别:

委托监测

报告日期:


二〇二一年四月二十七日

贵州博联检测技术股份有限公司



报告说明



1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效;
2. 报告内容需齐全清楚,涂改无效;报告无相关责任人签字无效;
3. 由委托方自行采集的样品,仅对送检样品的测试数据负责,不对样品来源负责,对检测结果不作评价;
4. 复制本报告需本公司批准,且需加盖本公司检验检测专用章,否则无效;
5. 部分提供或部分复制本报告无效;
6. 委托方如对本报告有异议,须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请;
7. 未经本公司书面同意,本报告及数据不得用于商业广告使用,违者必究;
8. 报告中标注“★”的检测项目,表示地址1实验室出具的检测数据,未标注“★”的检测项目表示地址2实验室出具的检测数据。

贵州博联检测技术股份有限公司

地 址 1: 贵州省贵阳市高新技术产业开发区湖滨路 111 号

地 址 2: 贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线: 4008-524-555

电 话: 0851-85605511

邮 编: 550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

2021 年第二季度废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

法人代表：孙剑

项目负责人：黄会博

报告编写人：黄会博

参加人员：蒲思友、梁森、李愿、徐瑞欢

报告审核人：黄静

报告签发人：李波

报告签发日期：2021.5.11



目 录

1.监测任务.....	1
2.监测依据.....	1
3.监测布点、监测频次及监测项目.....	1
4.监测方法及监测使用仪器.....	2
5.质量控制与质量保证.....	3
5.1 生产工况.....	3
5.2 废气监测质量控制.....	3
6.监测结果.....	3
附图一：监测基本情况照片.....	6

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于 2021 年 04 月 15 日对贵州轮胎股份有限公司（位于修文县扎佐镇）的厂界废气情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

- 2.1 《环境监测技术规范》；
- 2.2 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）；
- 2.3 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1，见图 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
在厂界四周分别设置一个监控点	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物（TSP）	2021 年 04 月 15 日， 3 次/天，监测 1 天
	二硫化碳、臭气浓度	2021 年 04 月 15 日， 4 次/天，监测 1 天

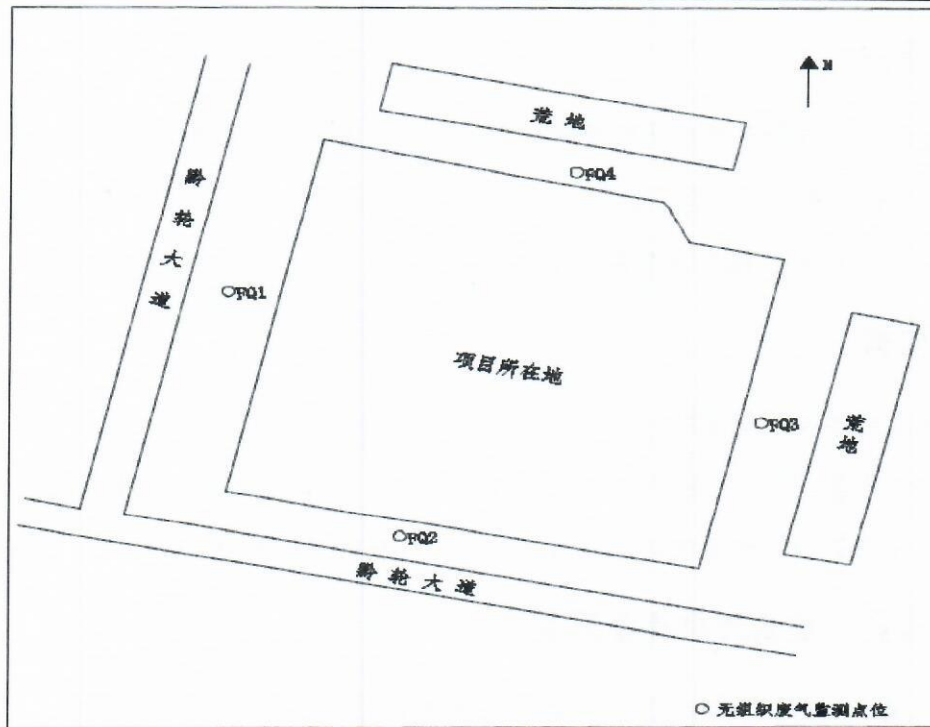


图3-1 监测布点图

4.监测方法及监测使用仪器

监测分析方法及方法检出限见表 4-1，主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法

类别	监测项目		采样/监测方法	引用标准	方法检出限/最低检出浓度/检测限
废气	废气采样		大气污染物无组织排放监测技术导则	HJ/T 55-2000	/
			空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	/
	臭气浓度		三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	10（无量纲）
	二硫化碳		二乙胺分光光度法	GB/T 14680-1993	0.03mg/m ³
	甲苯		活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	二甲苯	邻二甲苯			
		间二甲苯			
		对二甲苯			
	非甲烷总烃		直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	TSP		重量法	GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	ZC-0401-0185 ZC-0401-0183 ZC-0401-0205 ZC-0401-0204
2	电子天平 (1/100000)	CPA225D 型	ZC-0403-0003
3	全自动智能型恒温恒湿培养箱	HWS-250B 型	ZC-0499-0026
4	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071
5	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0248
6	气相色谱仪	Agilent 7890N 型	ZC-0403-0059
7	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

5. 质量控制与质量保证

本次监测均严格按照《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行, 实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证, 对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备, 经检定/校准合格并在有效期内使用, 所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间, 贵州轮胎股份有限公司正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求, 监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查, 采样和分析过程严格按照《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993) 和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000) 进行。

6. 监测结果

废气监测结果见表 6-1 和表 6-2。

表 6-1 废气监测结果

点位	采样日期	监测结果		
		点次编号	臭气浓度 (无量纲)	二硫化碳 (mg/m ³)
厂界西北面 FQ ₁	2021 年 04 月 15 日	第一次 (DA001A1)	<10	0.05
		第二次 (DA001A2)	<10	0.07
		第三次 (DA001A3)	<10	0.03
		第四次 (DA001A4)	<10	0.07
厂界西南面 FQ ₂		第一次 (DA002A1)	<10	0.12
		第二次 (DA002A2)	<10	0.18
		第三次 (DA002A3)	<10	0.10
		第四次 (DA002A4)	<10	0.09
厂界东南面 FQ ₃		第一次 (DA003A1)	<10	0.09
		第二次 (DA003A2)	<10	0.07
		第三次 (DA003A3)	<10	0.10
		第四次 (DA003A4)	<10	0.12
厂界东北面 FQ ₄		第一次 (DA004A1)	<10	0.11
		第二次 (DA004A2)	<10	0.10
		第三次 (DA004A3)	<10	0.17
		第四次 (DA004A4)	<10	0.10
厂界最大值			<10	0.18

表 6-2 废气监测结果

点位	采样日期	监测结果 (mg/m ³)								
		点次编号	非甲烷总烃	TSP	甲苯	邻二甲苯	间二甲苯	对二甲苯	二甲苯 ^①	
厂界西北面 FQ ₁	2021 年 04 月 15 日	第一次 (DA001A1)	1.24	0.142	ND	ND	ND	ND	ND	
		第二次 (DA001A2)	1.31	0.155	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次 (DA001A3)	1.29	0.153	ND	ND	ND	ND	ND	
厂界西南面 FQ ₂		第一次 (DA002A1)	1.62	0.165	ND	ND	ND	ND	ND	
		第二次 (DA002A2)	1.81	0.160	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次 (DA002A3)	1.59	0.163	ND	ND	ND	ND	ND	
厂界东南面 FQ ₃		第一次 (DA003A1)	1.09	0.110	ND	ND	ND	ND	ND	
		第二次 (DA003A2)	0.93	0.112	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次 (DA003A3)	1.38	0.110	ND	ND	ND	ND	ND	
厂界东北面 FQ ₄		第一次 (DA004A1)	1.03	0.115	ND	ND	ND	ND	ND	
		第二次 (DA004A2)	1.10	0.117	ND	ND	ND	ND	ND	
		第三次 (DA004A3)	1.03	0.113	ND	ND	ND	ND	ND	
厂界最大值			1.81	0.165	ND	/	/	/	ND	
备注		1. “ND”表示监测结果低于方法检出限。 2. “①”表示邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯的结果加和。								



附图一: 监测基本情况照片



项目地



废气采样
报告完